

**Expertise PKW****Vertragsnummer: L827533****FIN:****WBAZW41050L827533****Kennzeichen:****HOM-GS 866****Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	BMW	Euro Norm	0005 AYA 00058
Typ / Modell	X5 3.0d	Hubraum (ccm) / Zylinder	2993 / R 6
Aufbau / Ausführung	SUV	Motorleistung (kW)	180
Anzahl der Türen	4	Getriebe	Automatik
Farbe	silber	Kraftstoff	Diesel
Klassifizierung	Allrad	Leergewicht	2.150
Erstzulassung	29.09.2011	Gesamtgewicht	2.840
Laufleistung	238.246	Radstand (mm)	-
Gesamtlauflistung		SchadstoffEinstufung	Euro 5
Anzahl der Besitzer	unbekannt	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	05.17 / 05.17		

**Reifen:**

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	255/50 R 19 107 V	Nokian	7 / 7
2	255/50 R 19 107 V	Nokian	8 / 8

Reserverad	Notrad	4
------------	--------	---

**Wertrelevante Ausstattung:**

Klimaanlage, Radio CD, Navigationssystem, Tempomat, Schiebe-/Hebedach elektr., Einparkhilfe vorne und hinten, Sitzpolster Leder, Sitzheizung vorn, LM-Felgen, Anhängerkupplung schwenkbar



### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Probefahrt durchgeführt.
Motorprobelauf	Motorprobelauf des Aggregates durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am 20.11.2015 bei 133069 km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend, Fahrzeug auf Hebebühne besichtigt
Sonstiges	

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung / AU kein Nachweis, durchführen	€	€
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung fällig, durchführen	€	€
3	Motorhaube	Motorhaube Steinschlag, instandsetzen und lackieren	€	€
4	Interieur	Türverkleidung hinten + vorne links und rechts verkratzt, Minderwert	€	€
5	Sitz	Rückenlehne Beifahrersitz gerissen, instandsetzen	€	€
6	Rad/Reifen	sämtliche LM-Felgen Kratzer/Korrosion, instandsetzen	€	€
7	Bremsen	Bremsbeläge vorne und hinten verschlissen, erneuern	€	€
8	Motor	Motor Ölverlust, reinigen und prüfen	€	€
9	Stoßfänger	Stoßfänger vorne und hinten gebrochen/Kratzer, instandsetzen und lackieren	€	€
10	Elektrik	Einparkhilfe ohne Funktion, Diagnose durchführen	€	€
11	Innenraum	Innerraum stark verschmutzt, (Raucherfahrzeug), reinigen mit Ozonbehandl	€	€
12	Motorraum	Dämmatte gebrochen, erneuern	€	€
13	Hinteschse	Differential leicht ölfleucht, reinigen und prüfen	€	€
14	Dach	Schiebedach Abdichtung lose, instandsetzen	€	€
15	Schweller	Schwellerverkleidung rechts verkratzt, inst.	€	€
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

### Schadenzusammenfassung

#### Schadenklasse

Beschädigungen € €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (ohne MwSt.) € €

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Motorraum




Ansicht Gepäckraum



Ansicht Mittelkonsole



Ansicht Navigation

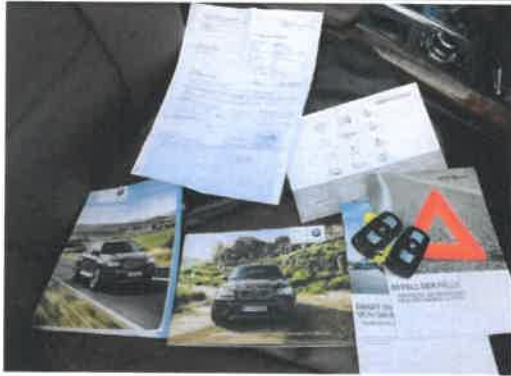

Ansicht Bordmappe



Sitzbezug Beifahreritzz gerissen



Dämmatte gebrochen



Stoßfänger vorne Kratzer/gebrochen




Motorhaube Steinschlag



Motorhaube Steinschlag



Motor Ölverlust

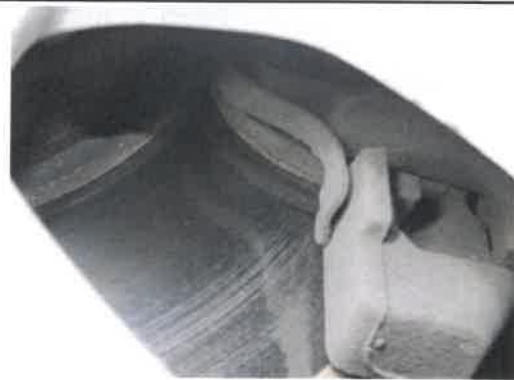

Bremsbeläge verschlissen



LM-Felgen Kratzer/Korrosion



LM-Felgen Kratzer/Korrosion



Türverkleidung verkratzt



Türverkleidung verkratzt



Stoßfänger hinten gebrochen/Kratzer

